

Приложение
к паспорту доступности

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 136

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	Доступные входы в здание не оборудованы знаками доступности, отсутствует устройство вызова персонала	Текущий ремонт 2017-2020	Оборудовать знаками доступности, установить кнопку вызова персонала не выше 0,8м от уровня пола	2017-2020	Текущий ремонт
2	Ширина проступней наружной лестницы на территории, прилегающей к зданию 0,3м	Текущий ремонт 2017-2020	Оборудовать наружную лестницу – ширина проступней 0,35-0,4м	2017-2020	Текущий ремонт
3	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, предупредительные тактильные полосы отсутствуют	Текущий ремонт 2017-2020	Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей, оборудовать тактильными полосами	2017-2020	Текущий ремонт
4	Отсутствует наружный пандус с поручнями	Текущий ремонт 2017-2020	Привести в соответствие	2017-2020	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение и сопровождение 3) Обслуживание посетителя по интересующему

					вопросу
5	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров не оборудованы дренажными ячейками, отсутствует поперечный уклон в пределах 1-2%	Текущий ремонт 2017-2020	Привести в соответствие	2017-2020	Текущий ремонт
6	У входной двери отсутствуют смотровые панели в полотнах, контрастная маркировка, ручка нажимного действия.	Текущий ремонт 2017-2020	Привести в соответствие	2017-2020	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
7	Входная дверь закрывается с минимальной задержкой при открытии на 90° и имеет порог 0,03м	Текущий ремонт 2017-2020	Отрегулировать доводчик, уменьшить высоту порога входной двери до 0,014м	2017-2020	Текущий ремонт
8	Двери открываются наружу, грязезащитное покрытие отсутствует	Текущий ремонт 2017-2020	Оборудовать грязезащитным покрытием, обеспечить открывание дверей внутрь.	2017-2020	Текущий ремонт
9	Информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН и обозначение знаками отсутствует.	Текущий ремонт 2017-2020	Привести в соответствие	2017-2020	Разместить информацию, обозначить пути движения знаками
10	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями отсутствует, ширина при движении кресла-коляски по коридорам и при развороте 0,9-1,4м	Текущий ремонт 2017-2020	Привести в соответствие	2017-2020	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение и сопровождение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу

11	Пространство под выступающими элементами внутри здания не выделено бортиками	Текущий ремонт 2017-2020	Привести в соответствие	2017-2020	Текущий ремонт
12	Лестница внутри здания не оборудована контрастно окрашенной поверхностью, на поручне длиной 2,1м отсутствуют горизонтальные части и нетравмирующее завершение, бортики на боковых краях ступеней и рельефные обозначения этажей на перилах, предупредительные полосы отсутствуют.	Текущий ремонт 2017-2020	Привести в соответствие	2017-2020	Текущий ремонт
13	Двери, стены помещений зон безопасности, пути движения не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026; на планах эвакуации не обозначены зоны безопасности	Текущий ремонт 2017-2020	Разместить эвакуационные знаки, нанести обозначение зон безопасности на планы эвакуации	2017-2020	Разместить эвакуационные знаки, нанести обозначение зон безопасности на планы эвакуации
14	Зона целевого назначения не обладает универсальностью, обозначениями помещений, выключатели и розетки выше 0,8м от пола, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на расстоянии превышающее 15м от эвакуационных выходов.	Текущий ремонт 2017-2020	Оборудовать зону целевого назначения для всех категорий инвалидов	2017-2020	Текущий ремонт
15	Нет специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения для МГН.	Текущий ремонт 2017-2020	Переоборудовать ближайшее санитарно-гигиеническое помещение, разместить специальные знаки	2017-2020	Капитальный ремонт. Сопровождение посетителя до ближайшего санитарно-гигиенического помещения в здании
16	Система информации на объекте отсутствует	Текущий ремонт 2017-2020	Привести в соответствие	2017-2020	Разместить информацию и оборудование

Председатель комиссии паспортизируемого объекта:



(Подпись)

Нуцалханова Т.В.